

MONTÁŽNÍ NÁVOD



SÁDROVÉ PRVKY A PROFILY



1. POTŘEBNÉ POMŮCKY A MATERIÁLY:

kladivo, tužka, linkovací šňůra (brnkačka), metr, sádrové lepidlo, miska na sádro, špachtle, smirkový papír (HR 150), pila na dřevo, pilový list, hřebíky, houba, ořezávací nůž

2. PŘÍPRAVA SÁDROVÉHO LEPIDLA:

Do gumové misky na sádro nalijte vodu dle potřeby a pomalu přisypávejte sádrové lepidlo tak, aby mírně zakrylo hladinu nalité vody. Takto nechte odstát asi 3 - 5 minut a poté pozvolna špachtlí zamíchejte. Doba zpracování namíchaného sádrového lepidla je asi 50 min.

Nepoužívejte elektrické míchadlo.


Nepřisypávejte suchou směs a nepřilévajte vodu do již namíchaného lepidla, snižuje se tak doba zpracovatelnosti a funkčnost.

Nepřipravujte lepidlo tak, že nalijete vodu do suché směsi.




3. PRACOVNÍ POSTUP:


1. Podklad stěn a stropů musí být pevný, soudržný, nosný, savý a zbavený prachu a všech nečistot. V případě, že místo bylo již několikrát malováno, je nutné tuto malbu odstranit.
2. Na všech stěnách a stropu si vyznačte pomocí zednické tužky a linkovací šňůry (brnkačky) linky dle rozměrů lišty (viz.obr.1).
3. Je potřeba zjistit případnou nerovnost stěn a stropu po celém obvodu, a to nejlépe přiložením lišty, abyste předešli pozdějším problémům. Nerovnosti stěn a stropu se dají odstranit odbroušením nebo dotmelením stěn a stropu nebo odbroušením lišty.
4. V místě, kde budou dosedat lepené plochy lišty udělejte pomocí odlamovacího nože nebo jiného ostrého nástroje rýhy tak, abyste u sádrokartonu odstranili papírový povrch a u štukovaných stěn se dostali na jádrovou omítku (viz.obr.2). Takto připravený podklad omyjte vlhkou houbou, aby byl bez prachu a odpadajících částic (viz.obr.3). Omytí je důležité nejen kvůli odstranění prachu, ale také proto, aby na zvlhčené ploše lepicí materiál zasychal rovnoměrně, a tím dosáhl lepších lepicích vlastností.

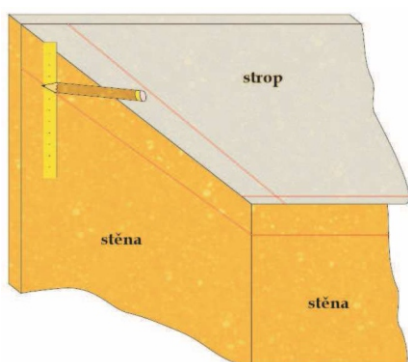

Obr. 1

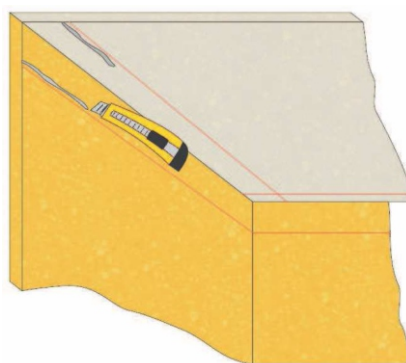

Obr. 2

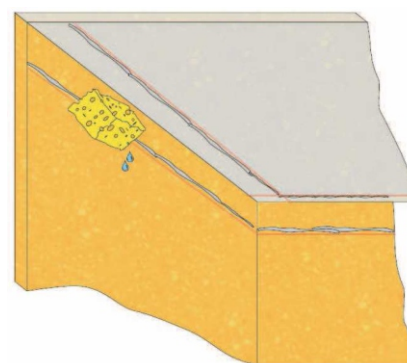


Obr. 3

MONTÁŽNÍ NÁVOD




6. S montáží začínáme vždy v rohu, který je při vstupu do místnosti nejméně vidět. Připravte si úhly na dvou lištách a přiložením v rohu zkontrolujte přesnost řezu. Sádrové prvky zařezávejte ruční pilou na dřevo. Před lepením je nutné zdrsnit plochy lišt pro lepení pomocí pilového plátku s jemnými zoubky nebo brusným papírem s hrubou zrnitostí (viz.obr.1).


Otřete zdrsněné plochy vlhkou houbou (viz.obr.2). Sádrové lepidlo kašovitě konzistence nanášejte pomocí špachtle na zdrsněné plochy a také na spojované plochy mezi lištami (viz.obr.3). U rozet a jiných sádrových prvků s velkou styčnou plochou nanášejte lepidlo na okraje a do středu bodově.

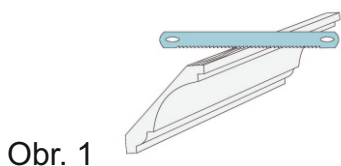

Obr. 1

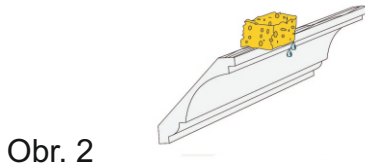


Obr. 2

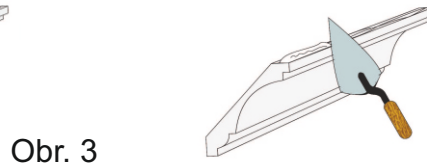


Obr. 3


7. Lištu, na kterou jsme rovnoměrně nanесли vrstvu sádrového lepidla, usadíme tlakem s drobným pohybem na připravené a navlhčené místo (viz.obr.1). Při montáži doporučujeme fixovat lištu hřebíky (viz.obr.2), které se po zatuhnutí lepidla odstraní. Větší sádrové lišty a prvky fixujte pomocí šroubů a hmoždinek, vzniklé otvory po vrtání zatmelte a vyretušujte. Vlhkou houbou odstraňte lepidlo. Na propadlá místa ve spojih naneste tenkou vrstvu sádrového lepidla (viz.obr.3). Po zaschnutí lepidla spoje lišt přebruste brusným papírem s jemnou hrubostí tak, aby spoje nebyly znatelné a znovu očistěte vlhkou houbou od prachu. Nyní jsou lišty připravené pro přetření (viz.obr.4).

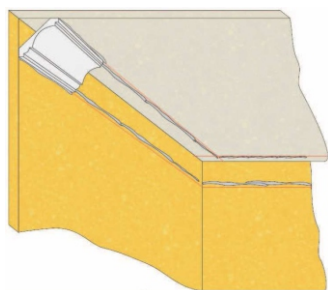


Obr. 1

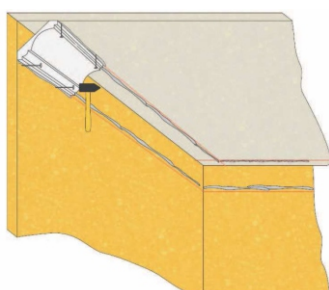

Obr. 2

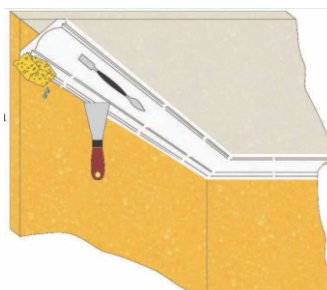


Obr. 3

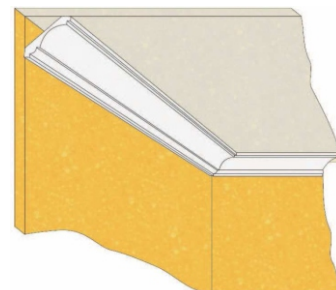


Obr. 4

Vyretušování spojů je velmi důležité, aby nalepené lišty vypadali jako jeden celistvý kus.

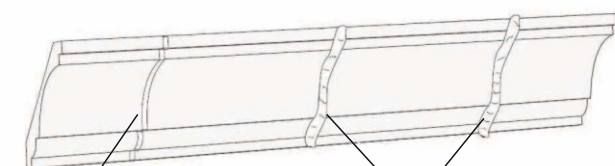

vzniklá spára
mezi lištami

naneste vrstvu
sádrového pojiva

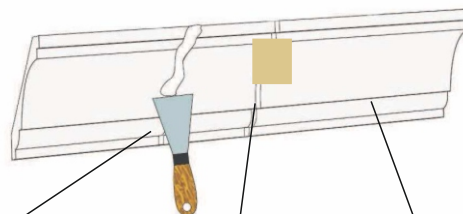

po několika minutách
odstraňte pojivo

spoj přebruste jemným
smirkovým papírem

po přebroušení a
přetření není spoj
vidět

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit na tel. číslo +420 777 070 934 nebo na emailové adrese info@jkrgroup.cz