

MONTÁŽNÍ NÁVOD & POLYSTYREN & POLYURETAN



1. POTŘEBNÉ POMŮCKY A MATERIÁLY:

a) **Potřebné pomůcky:** pokosnice, pila s jemnými zuby, tužka, linkovací šňůra, špachtle, metr, úhloměr, vlhká houba, smrkový papír hrubosti 120.

b) **Doporučené spojovací a tmelící materiály:** Lepení a tmelení prvků na stěnu nebo strop:

- u přílnavých povrchů - **Akrylové lepidlo** (DecoFix PRO)
- u nepřilnavých povrchů (obklad, sklo, umakart a vlhké prostředí) - **MS polymerové lepidlo** (DecoFix Power)

Lepení a tmelení spojů:

- **PU lepidlo** (DecoFix ULTRA)
- **Lehké akrylové plnivo/tmel** (DecoFiller) I

	SLOŽENÍ SKLADOVÁNÍ APLIKACE NEPOUŽÍVAT ! ODSTRANÉNÍ CHARAKTERISTIKA	DecoFix PRO kartuše 310ml (7-8bm)
	SLOŽENÍ SKLADOVÁNÍ APLIKACE ODSTRANÉNÍ CHARAKTERISTIKA	DecoFix POWER kartuše 290 ml (7-8bm)
	SLOŽENÍ SKLADOVÁNÍ APLIKACE ODSTRANÉNÍ CHARAKTERISTIKA	DecoFix ULTRA kartuše 270ml (min.80m)
	SLOŽENÍ SKLADOVÁNÍ APLIKACE NEPOUŽÍVAT CHARAKTERISTIKA	DecoFiller FINISHER kartuše 310 ml (cca. 30bm)

2. POVRCH: Pro lepení prvků a lišt musí být povrch dostatečně rovný, suchý, bez mastnot, soudržný (obroušený), zbaven prachu a ostatních nečistot (omytý a zpenetrovaný řídkou disperzní barvou nebo hloubkovou penetrací).

3. ROZMĚŘENÍ UMÍSTĚNÍ: Pomocí kusu lišty nebo metru si tužkou vyznačte v rozích místnosti horní a spodní hranu lišty (obr. 01). Čáry hran si spojte linkovací šňůrou (obr. 02). Změřte si úhly v rozích místnosti (obr. 03). Na zadní straně profilu si označte stropní styčnou plochu (obr. 04).



Pozn.: Instrukce a informace zde obsažené jsou výsledkem našich zkušeností. Protože různorodost materiálů, podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat. Použití fotografie jsou ilustrativní.

MONTÁŽNÍ NÁVOD & POLYSTYREN & POLYURETAN



4. ÚHLOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ: Označte si směr řezu na lištách. Úhel řezu je 1/2 naměřeného úhlu v rohu (obr. 05). Profil umístěte do pokosnice spodní hranou nahoru a zafixujte doraz výšky profilu. Nastavte na pokosnici úhel řezu dle vyznačení na profilu. Uřízněte profil a zabrušte otěpy smrkovým papírem. (obr. 06 a 07). Sestavte si v rohu místnosti profily a zkontrolujte přesnost řezů.



5. LEPENÍ PRVKŮ:

a) Plošné lepení (profil na stěnu a strop):

Na styčné plochy na zadní straně profilu naneste lepidlo zvolené dle potřeb podkladu (přilnavost, vlhkost apod.) (obr. 09). Profil přiložte na podklad dle vyznačených čar. Rovnoměrně jej přitlačte v celé délce tak, aby jste lepidlo mírně vytlačily ze spoje (obr. 10). Vytlačené lepidlo ihned odstraňte špachtlí. Případné znečištění profilu setřete vlhkou houbou nebo hadříkem (obr. 11).




b) Lepení spojů (profil k profilu):

Na celou plochu řezu jednoho z profilů naneste DecoFix ULTRA (obr. 12). Profily k sobě přimákněte tak, aby se lepidlo mírně vytlačilo ze spoje a vznikla co nejmenší spára (obr. 13). Vytlačené lepidlo ihned odstraňte špachtlí. Případné nečistoty setřete vlhkou houbou nebo hadříkem (viz. obr. 14).

6. TMELENÍ PRVKŮ: Po dostatečném vytvrdnutí lepidel, cca. po 24hod. v závislosti na vlhkosti a teplotě, přebrouste spoje mezi profily a přetmelte akrylovým tmelem DecoFiller a po vytvrdnutí přebrouste smrkovým papírem hrubosti 120 (obr. 15). Propadlé spoje mezi profily a podkladem opět vytmelte již použitými lepidly a tmely. Postup opakujte až do dokonalého výsledku.

7. NÁTĚR PRVKŮ: Nátěr se provádí po úplném vyschnutí všech použitých lepidel a tmeľů. Lišty jsou přetíratelné vodou ředitelnými barvami.

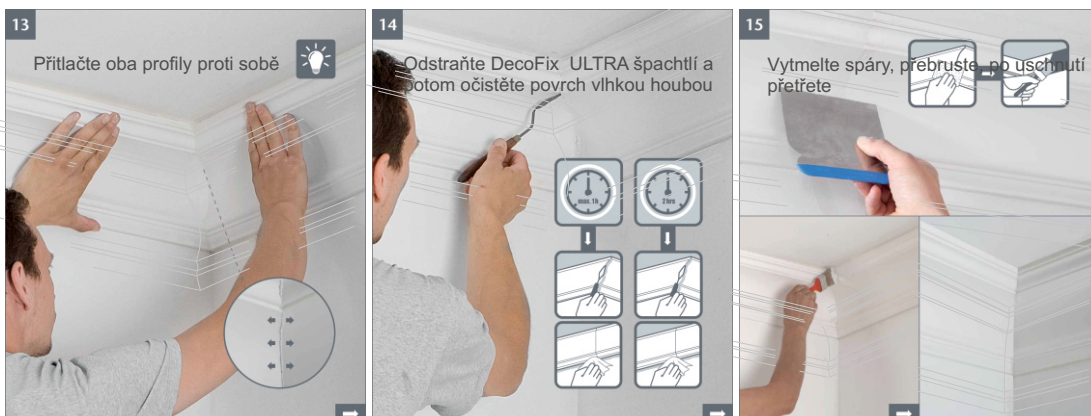

8. RADY A UPOZORNĚNÍ:

Lepidla a tmely skladujte a zpracovávajíte při doporučených teplotách a mimo nadměrnou vlhkost. Soudržnost malby nebo stěrky musí být perfektní. Pokud si nejste povrchem jisti, povrch raději odstraňte. Při fixaci a sestavení prvků použijte špendlíky a hřebíky. Po zatuhnutí lepidla je odstraňte. Při lepení dbejte na vzájemnou rovinnost prvků, symetrické napojení všech záhybů a hran. Při tmelení nepoužívejte prsty, zvolte vhodné špachtle. Ozdobné lišty a prvky slouží jako dekorace a nelze je použít jako nosné konstrukce. Nepodceňujte důležitost přípravných prací, čistého a bezpečného pracoviště.

Doporučujeme, aby byly produkty 24 hod před instalací aklimatizovány v místě, kde budou instalovány. Teplota by měla být v rozmezí 5–35 °C. Udržujte vlhkost alespoň na 40 % a nejvýše 70 %.

Pozn.: Instrukce a informace zde obsažené jsou výsledkem našich zkušeností. Protože různorodost materiálů, podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat. Použité fotografie jsou ilustrativní.