


Návod na instalaci sádrových lišt.


Nástroje a pomůcky, které budete potřebovat:

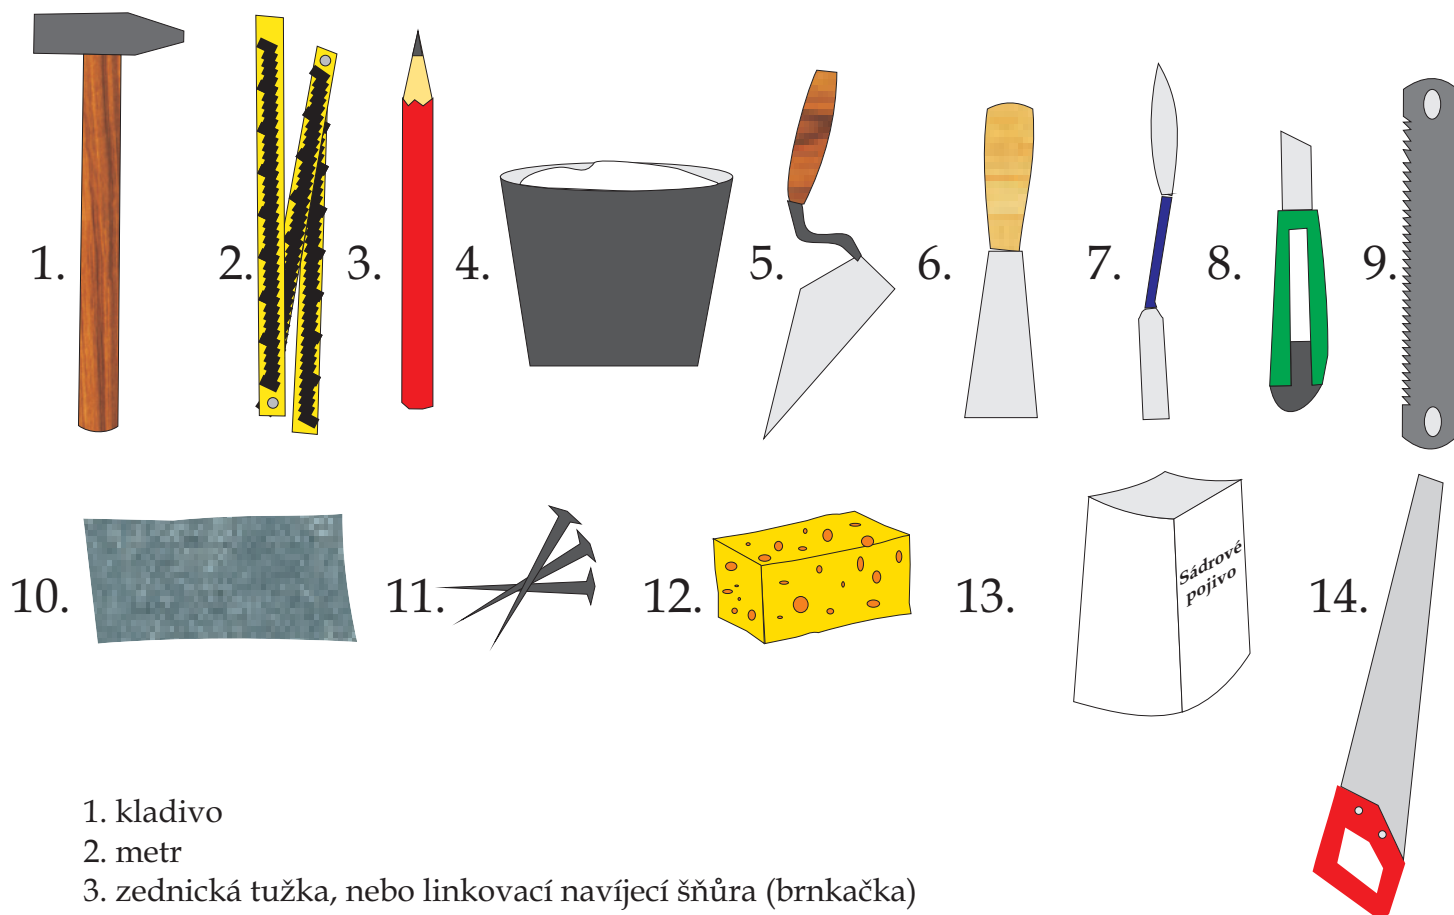

1. kladivo
2. metr
3. zednická tužka, nebo linkovací navíjecí šňůra (brnkačka)
4. gumová miska na míchání sádrového pojiva
5. špachtle rohová
6. špachtle
7. špachtle spárovací
8. olamovací nůž
9. pilový plátek s jemnými zoubky
10. smirkový papír
11. hřebíčky
12. houba
13. sádrové pojivo
14. ruční pila



1. Podklad stěn a stropů musí být pevný, soudržný, nosný, zbavený starých nátěrů a **zpenetrovaný!!!**
2. Připravte si všechno nářadí nejlépe do prostřed místnosti a nezapomeňte na vodu.
3. Na stěně a stropě si vyznačte, pomocí zednické tužky a linkovací šňůry (brnkačky), linky dle rozměrů lišty obr. 1)
4. Za linkami, kde bude dosedat lepená plocha lišty, pomocí olamovacího nože, nebo jiného ostrého nástroje, udělejte rýhy obr 2). Tyto rýhy omyjte vlhkou houbou aby byli bez prachu a odpadajících částic podkladu obr. 3).

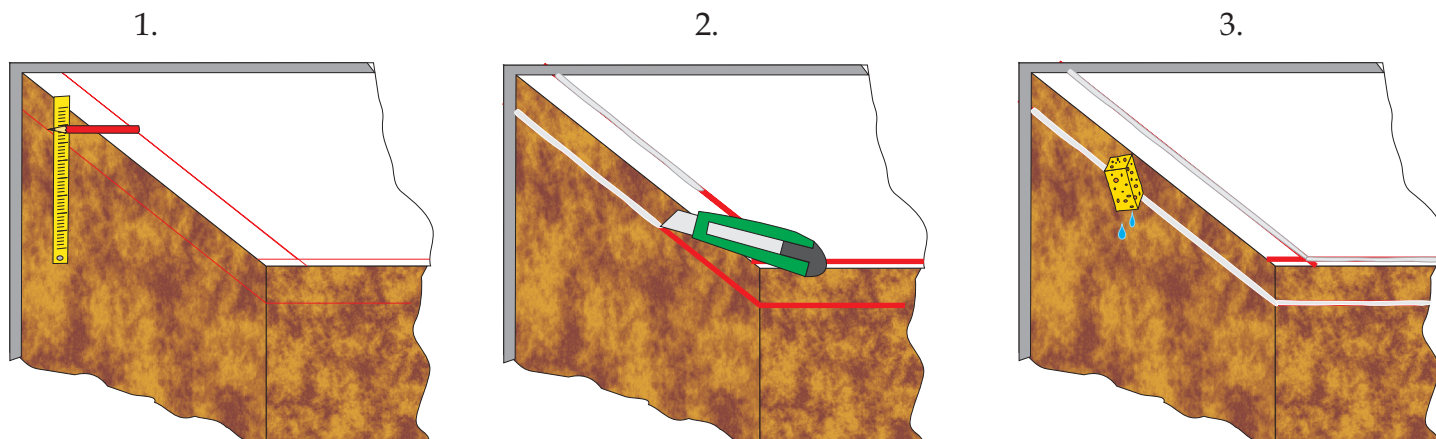

5. Do gumové misky na sádku si nalijte vodu dle potřeby do které pomalu přisypávejte sádkové pojivo, tak aby pojivo mírně zakrylo hladinu nalité vody. Takto necháte asi 3 - 5 min. odstát a pak pozvolna špachtlí zamíchejte. Doba zpracování namíchaného sádkového pojiva je asi 50 min.


Nikdy nepoužívejte elektrické míchadlo!!!

Nikdy nepřisypávejte suchou směs a nepřilévejte vodu do namíchaného lepidla!!!


Nikdy nepřipravujte pojivo že nalijete vodu do suché směsi!!!



7. Před lepením je nutné zdrsňit plochy pro nanášení pojiva pomocí pilového plátku s jemnými zoubky, nebo brusným papírem s hrubou zrnitostí obr.1). Otřete zdrsňené plochy vlhkou houbou obr.2). Zamíchejte sádrové pojivo a pomocí špachtle nanášejte na zdrsňené plochy a také na spojované plochy mezi lištami obr.3). U rozet a jiných sádrových prvků s velkou styčnou plochou nanášejte pojivo na okraje a do středu bodově. Sádrové prvky zařezávejte ruční pilou na dřevo.

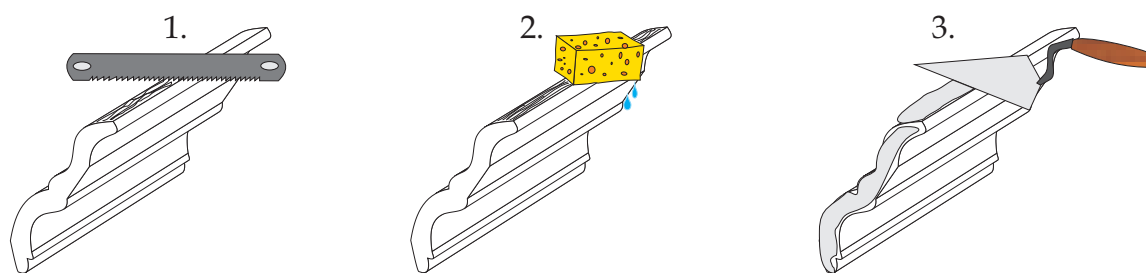

8. Lištu na kterou jsme rovnoměrně nanесли vrstvu sádrového pojiva a usadíme na připravené a navlhčené místo obr.1). Při montáži doporučujeme fixovat lištu hřebíky obr.2), které asi po jedné hodině odstraníme. Větší sádrové lišty a prvky fixujte pomocí šroubů a hmoždinek, vzniklé otvory po vrtání zatmelte a vyretušujte. Asi po hodině odstraňte hřebíky a vlhkou houbou odstraňte lepidlo. Na vzniklé spáry naneste další tenkou vrstvu sádrového pojiva obr.3). Po zaschnutí pojiva spoje lišt přebrousíme brusným papírem s jemnou hrubostí, tak aby spoje nebyli znatelné a znovu očistěte vlhkou houbou od prachu. Nyní jsou lišty připravené pro aplikaci penetrace před natřením barvou obr.4).

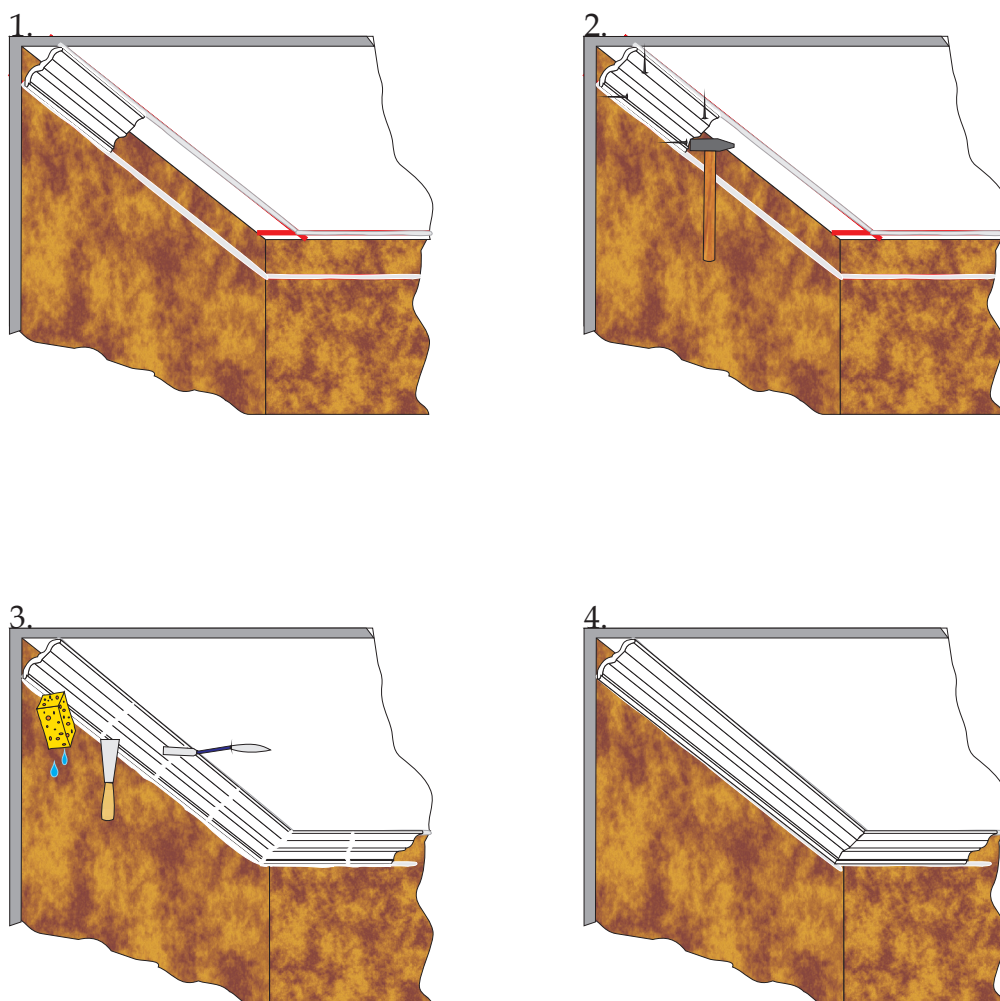

Vyretušování spojů je velmi důležité, aby nalepené lišty měli vzhled celistvého kusu. Na spáru naneste mírně větší množství sádrového pojiva obr.1) a po několika minutách špachtlí přebývající pojivo odstraňte, nechte zaschnout a spoj přebrouste jemným smirkovým papírem obr.2). Takto připravené a začištěné sádrové prvky přetřete penetrací a po zaschnutí přetřete barvou, nebo jinak upravte povrch sádrových prvků.

